

KRONE-MW Monitor ソフトウェア

操作手順マニュアル

デジタル圧力計 KDM30-MW

Windows 7、8.1、10 用



■はじめに

本書では KRONE-MW(Multi Wireless) Monitor ソフトウェアの操作手順について説明します。

1. MW 受信機（ dongle ） ドライバ 手動インストール方法	… P.2 ～ P.3
2. KRONE-MW Monitor ソフトウェアの起動	… P.4
3. メインメニュー各種設定	… P.5 ～ P.9
4. モニタ画面の説明	… P.10
5. CSV ファイルの説明	… P.11

1. MW受信機（ dongle ）ドライバ 手動インストール方法

 パソコンの USB ポートに MW 受信機（以下 dongle ）を挿入すると、自動でドライバインストールが完了する場合があります（P.3 の 6 の状態になります）。自動インストールできない場合は、下記の手順を参考に、手動でドライバのインストールを行ってください。




- 1) クローネ web サイト（<https://www.krone.co.jp/dl.html>）から「受信機用 dongle USB Driver」をダウンロードします。
※製品にインストール用 CD-ROM が付属している場合はダウンロードの必要はありません。下記 3）にお進み下さい。



- 2) ダウンロードした CDM v2.12.18 WHQL Certified.zip をローカルフォルダに解凍します。
- 3) パソコンの USB ポートに dongle を挿入します。
- 4) パソコンに dongle を認識させる為、デバイスマネージャーを開きます。
※デバイスマネージャーの開き方は Windows OS により異なります。下記を参照してください。


<windows 7 の場合>

デスクトップ画面左下の Windows マーク を クリックし、検索ツールに「デバイスマネージャー」と入力し、デバイスマネージャーをクリックします。

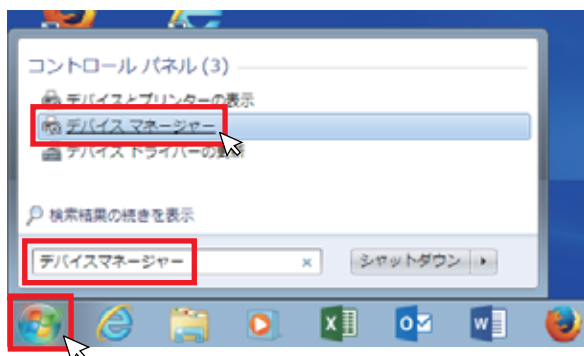

<windows 8.1 又は 10 の場合>


デスクトップ画面左下の Windows マーク を右クリックし、デバイスマネージャーをクリックします。

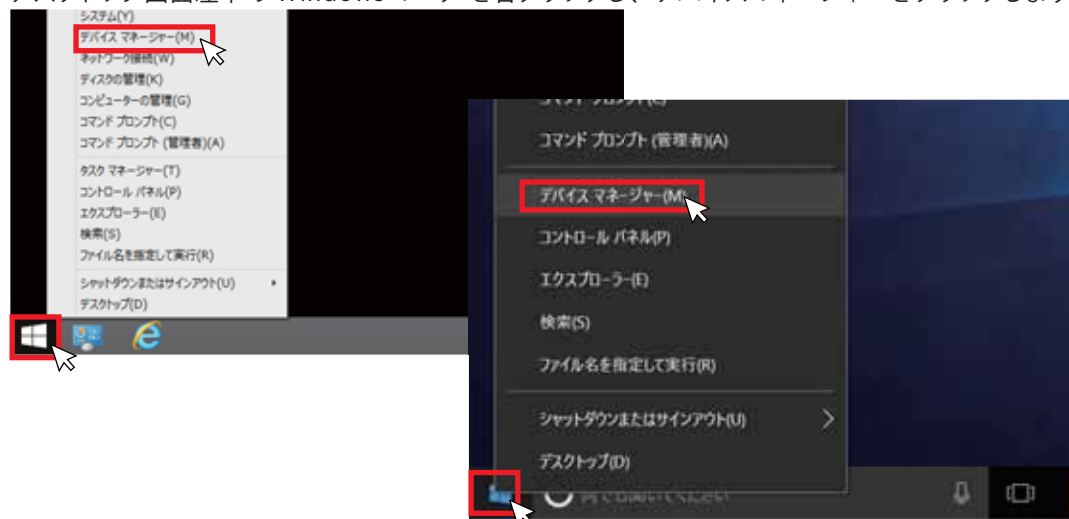

5) ドライバー ソフトウェアの更新

USB ポートに dongle を挿入すると、“ほかのデバイス” 欄に“USB Serial port”として認識されます。


“USB Serial Port” を右クリックし、“ドライバー ソフトウェアの更新” を選択します。次に“コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します (R)” をクリックし、ドライバーソフトウェアを手動で検索しインストールします。

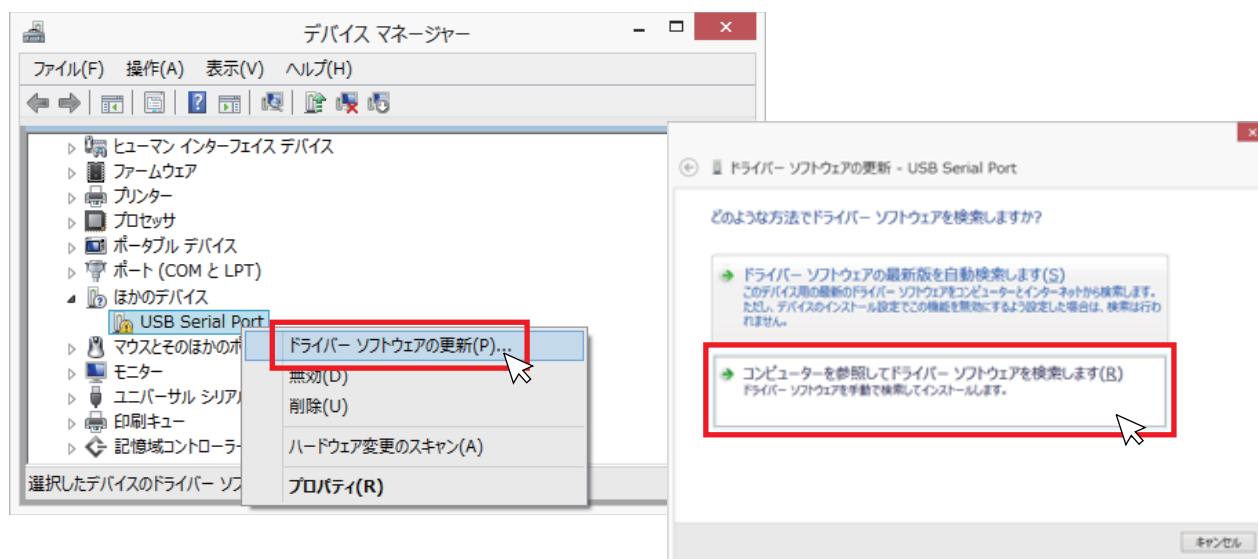

6) ドライバー ソフトウェアの更新 <続き>

[参照] ボタンをクリックし、ドライバー ソフトウェアが入っているフォルダ (/CDM v2.12.18 WHQL Certified) を指定します。次に“サブフォルダも検索する(R)” にチェックを入れ [次へ] をクリックしてください。

しばらくするとドライバのインストールが完了し、デバイスマネージャー画面内の“ポート (COM と LPT)” 欄に“USB Serial Port (COM XX)”が表示されます。

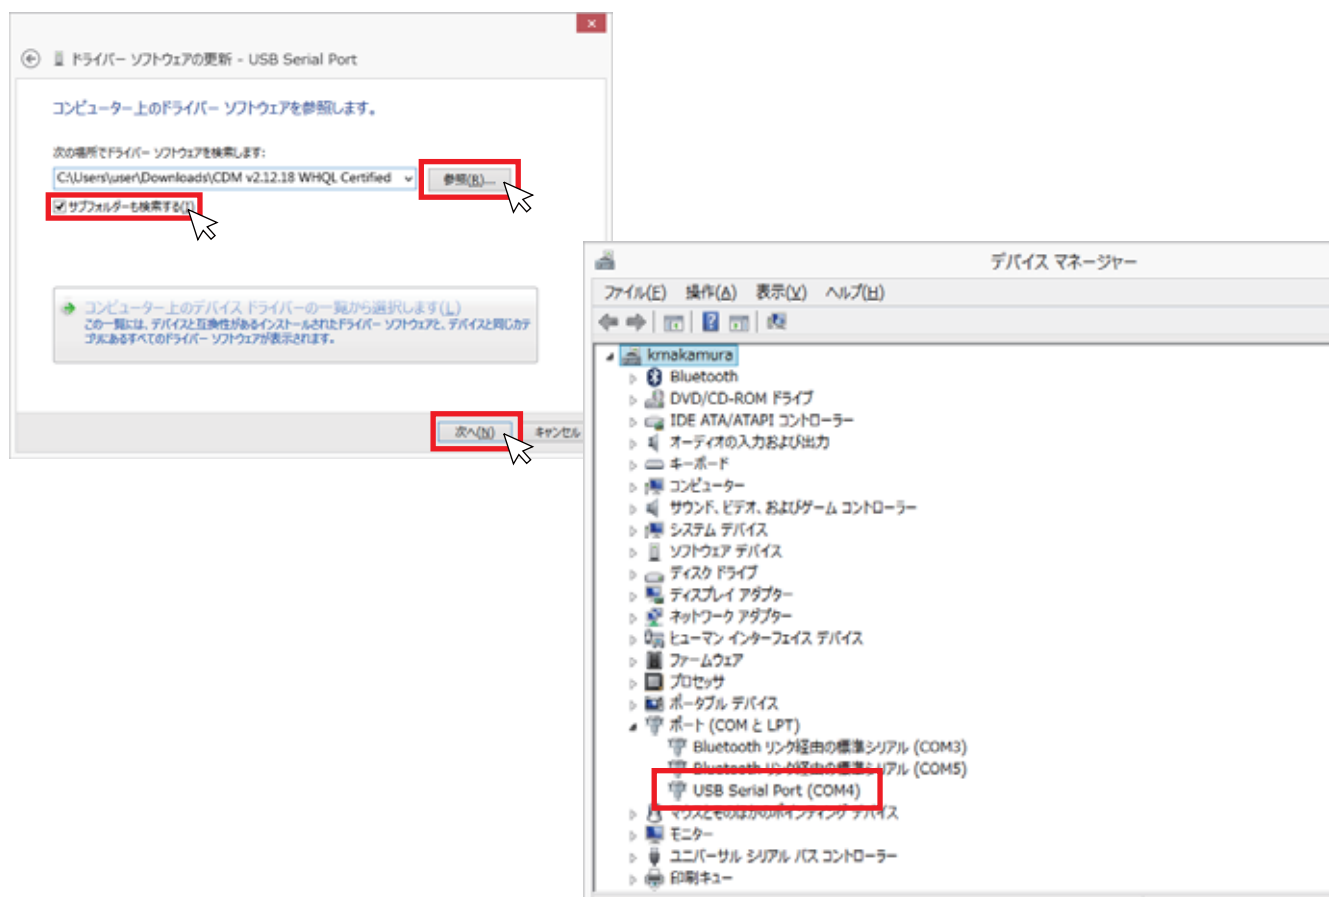


2. KRONE-MW Monitorソフトウェア起動方法

クローネwebサイト



- ① クローネwebサイト<http://www.krone.co.jp/dl.html>から最新のモニターソフトウェアをダウンロードします。

 
※製品にインストール用CD-ROMが付属している場合はダウンロードの必要はありません。



- ② KRONE-Monitor-MW_V407.zipをローカルフォルダに解凍します。


1) KRONE-MW Monitor ソフトウェアを起動する

解凍したフォルダ内にあるモニタソフト実行ファイルをダブルクリックすると、COM ポートの指定メッセージが表示されます。
[OK] をクリックすると下記のモニタ画面が表示されます。

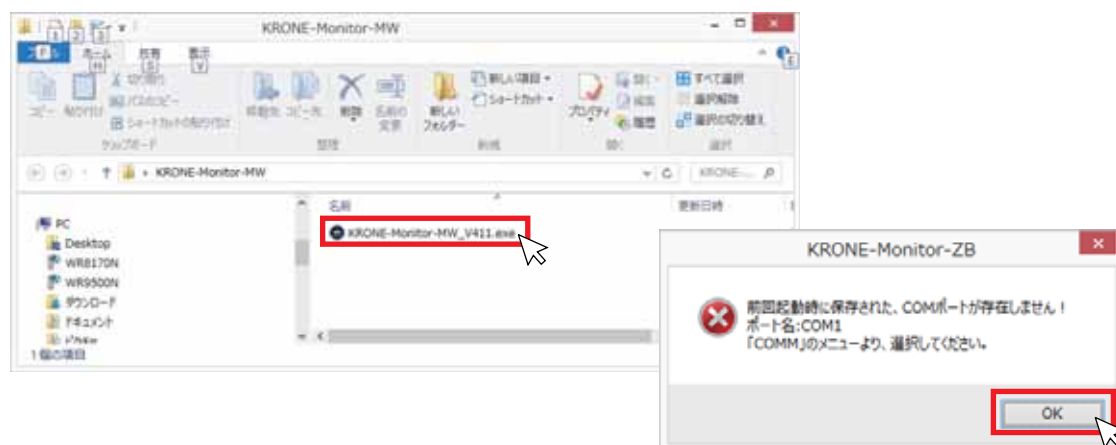

3. メインメニュー各種設定


メインメニューの各種設定を行います。

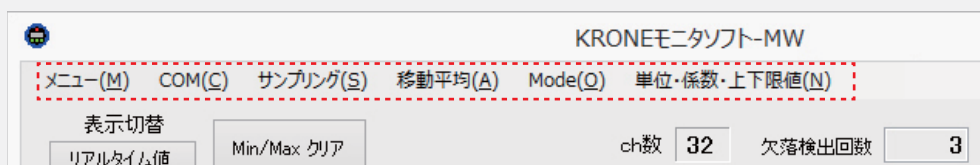

! KRONE-Monitor ソフトウェアで各種設定を行っても、KDM30 本体の設定は変わりません。
 ソフトウェア側の各種設定は、KDM30 の仕様と同じ内容で設定をしてください。

1) メニュー


「メニュー」の「設定」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。

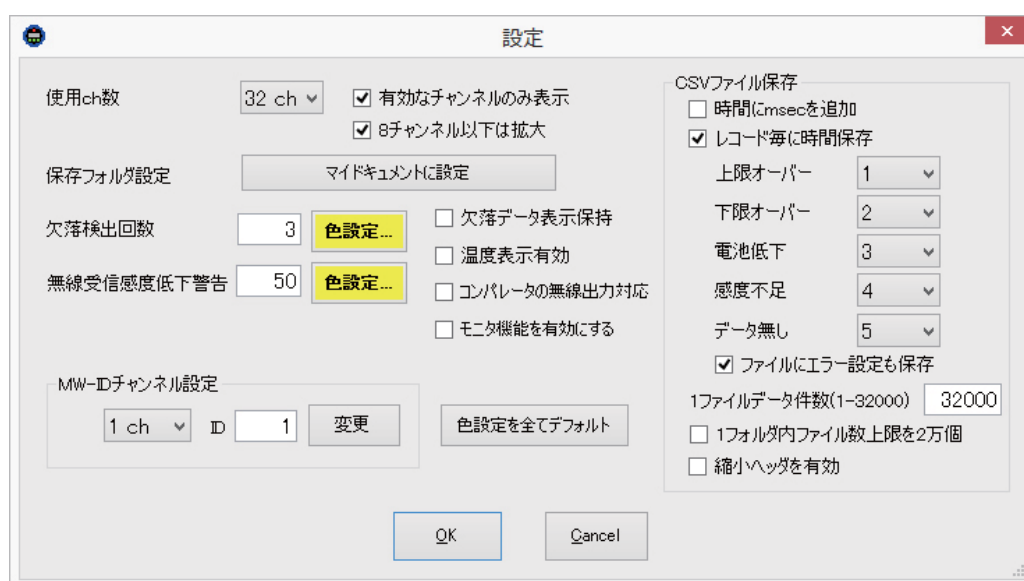

- ・使用 ch 数 … モニタソフトに表示するチャンネル数（1 ～ 32ch）を設定します。
- ・保存フォルダ設定 … 測定データファイルの保存先をマイドキュメントに指定します。（変更不可）
- ・欠落検出回数 … データ欠落状態が指定した回数時に達した際に、チャンネルの背景色が変わります。
- ・無線受信感度経過警告 … 無線受信時の感度低下に対する警告値です。（50 以下＝不足＝データ欠落の可能性有り）
- ・MW-ID チャンネル設定 … モニタソフトの各チャンネルと KDM30-MW 端末 ID を紐づけます。
- ・欠落データ表示保持 … データ欠落した時点の前の測定値を保持（表示・CSV 保存）し続けます。
- ・温度表示有効 … 各 ch に温度データを表示するモードです。（KDM30 では使用できません。）
- ・コンパレータの無線出力対応 … コンパレータ無線出力モードになります。（P.9 参照）
- ・モニタ機能を有効にする … CSV ファイルが生成されないモニタ専用モードになります。（デバッグ用）
- ・CSV ファイル保存
 - ☐ 時間に msec を追加 … csv ファイルの時間エリアが msec で記録されます。
 - ☐ レコード毎に時間保存 … 各 ch のエラー情報を csv ファイルに記録します。エラー番号は変更することが可能です。
- ・1 ファイルデータ件数（1-32000） … CSV ファイルに生成されるデータ数を指定します。
 - ☐ フォルダ内ファイル数上限を 2 万個 … フォルダ内にファイル数上限を 2 万個に設定します。
 - ☐ 縮小ヘッダを有効 … ヘッダー情報ファイルを CSV ファイルとは別に生成します。（P.11 参照）

2) COM

パソコンのデバイスマネージャー画面内の「ポート (COM と LPT)」欄に表示されている COM ポート番号を指定します。
 (P.3 の 6 ドライバー ソフトウェアの更新を参照)。通信速度は「115200bps」が選択されていることを確認してください。

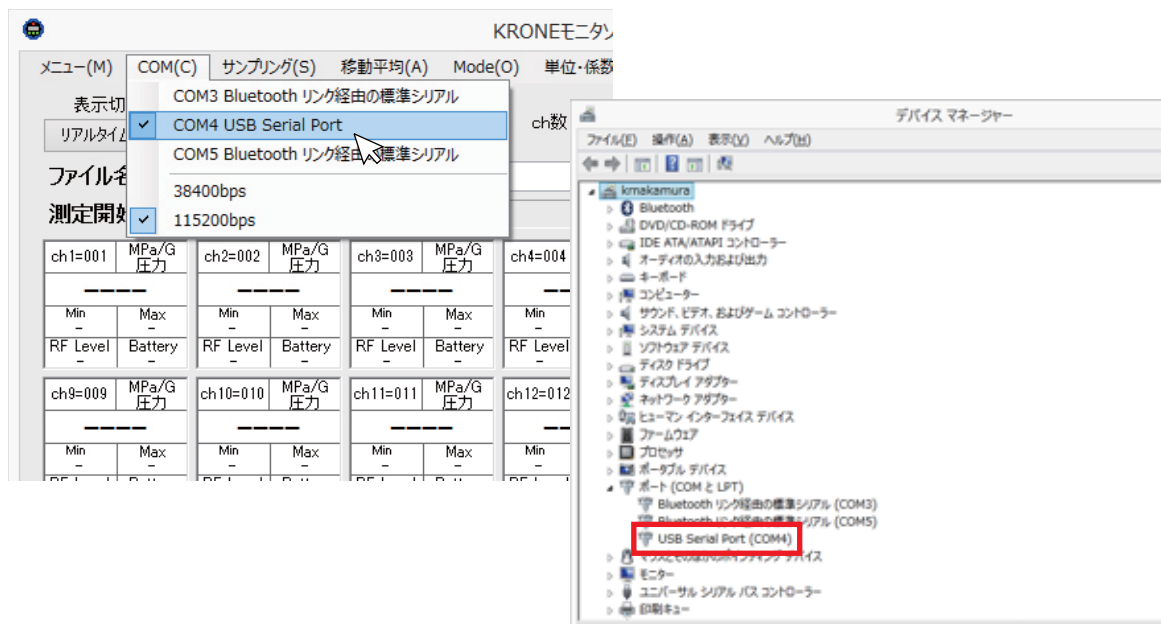

3) サンプリング

KDM30-MW からのデータを取り込む周期 (0.1 秒～24 時間) を指定します。サンプリング時間は全ての ch 共通です。

※モニタリングソフト側でサンプリング時間を設定しても、KDM30 本体のサンプリング時間は変更されません。

[連続] はデータを受信したタイミングで表示し、ログが生成されます。[連続] は、使用チャンネル数が 1ch 時のみ選択が有効になります。



4) 移動平均

変化量の大きい計測時など、平均化した測定値のみを見るときに使用します。「移動平均設定」をクリックし、移動平均値を入力してください。平均化された測定データは表示切替メニュー「移動平均」モードで確認ができます。

※平均化された測定データはログには保存されません。

※移動平均 10 で設定した場合、現在値から 10 個前までの平均値が表示されます。



5) Mode

KDM30-MW からのデータを取り込む動作を選択します。手動サンプリングモードでは、測定中に画面下部にある「データ取り込み」ボタンを押すと、測定値を任意のタイミングで CSV ファイルに記録することができます。


※手動サンプリングのサンプリング時間は 0.1 秒です。



6) 単位・係数・上下限值

単位・係数・上下限值メニューをクリックすると、「単位 / 係数 / 上下限値の入力」画面が表示されます。

各チャンネル毎に「単位」、「単位コメント」、「係数」、「スケール」等を設定することができます。

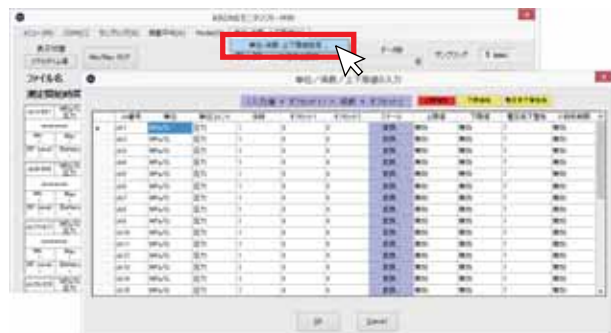

- ・単位 … プルダウンメニューに表示される単位を選択するか、任意の文字列を入力することができます。”自動”は KDM30 で使われる単位が Pa、kPa、MPa の場合、単位が自動的に表示されます。
- ・単位コメント … 任意の文字列を入力することができます。
- ・係数値 … 測定値に係数を掛けることができます。
- ・スケール…測定値のスケールを変換することができます。(下記設定例を参照してください。)
- ・上限値、下限値 … 上限値・下限値を設定します。スペースキーを入力すると無効になります。
- ・電圧低下警告…電池電圧の閾値を設定します。電圧が閾値を下回るとモニタ画面や CSV ファイルに警告が表示されます。
- ・小数桁制限…測定表示値の小数桁数を指定できます。最小桁は四捨五入され表示されます。


■スケール設定例

センサレンジ 0-10MPa を psi 表示する場合


- ①「単位 / 係数 / 上下限値の入力」画面の単位欄に” psi” と入力し、スケール変換のセルをクリックすると、スケール変換設定画面が表示されます。




- ② Max に 10、Min に 0 を入力し、単位をプルダウンメニューから MPa を選択します。

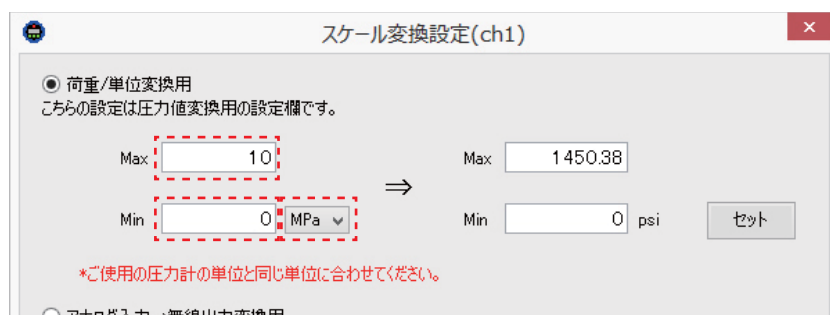

- ③ スケール変換後の値を入力し、「セット」ボタンをクリックし、次に「OK」ボタンをクリックしてください。

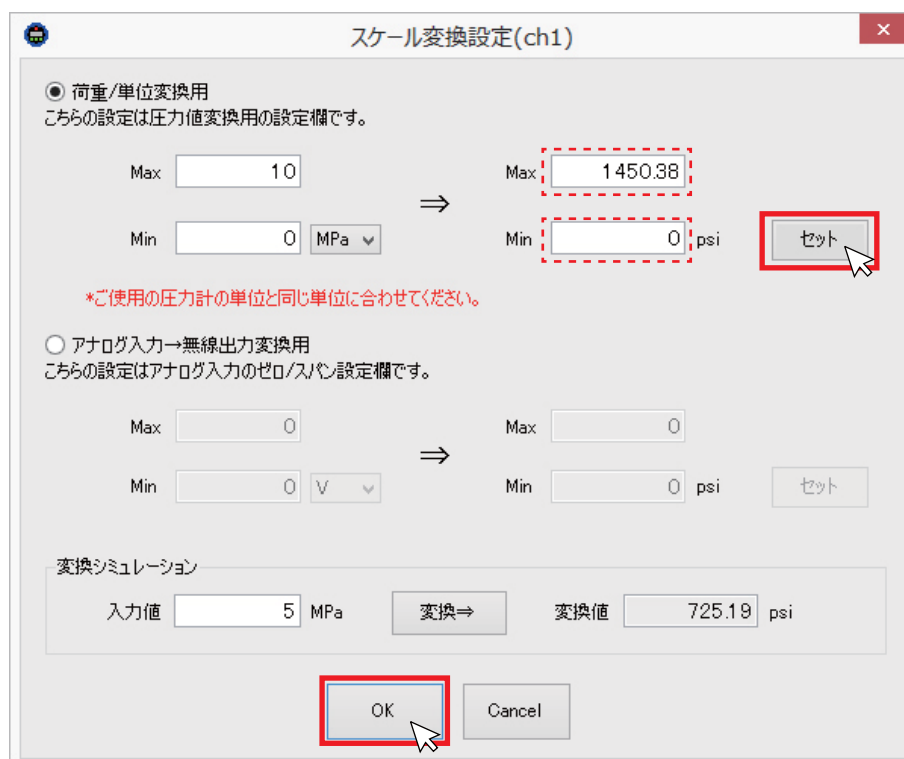

- ④ 「単位 / 係数 / 上下限値の入力」画面の内容を確認し「OK」ボタンをクリックすると設定が反映されます。

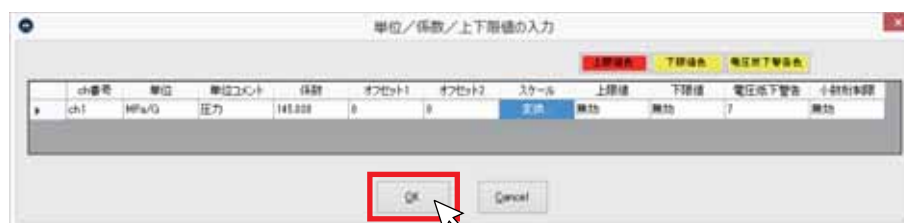


7) コンパレータの無線出力モード

離れた場所にあるパトライトやブザーにコンパレータ出力を送信することができます。


メニュー設定の「コンパレータの無線出力対応」にチェックを入れると（P.5 参照）、下記のように COM- 出力メニューが表示されます。次に送信用 dongle の COM ポートを指定します。通信速度は「115200bps」が選択されていることを確認してください。

※送信用 dongle 又はパトランプ等のコンパレータ出力対応のデバイス別途必要です。詳しくはお問い合わせください。

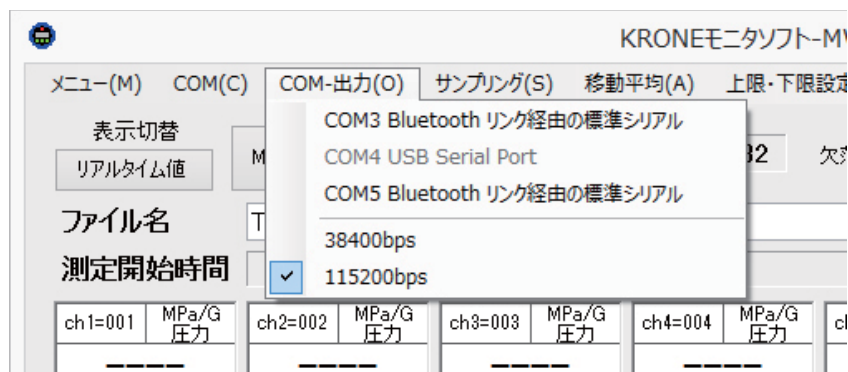


4. モニタ画面の説明

下記モニタ画面は 8ch 表示例です。

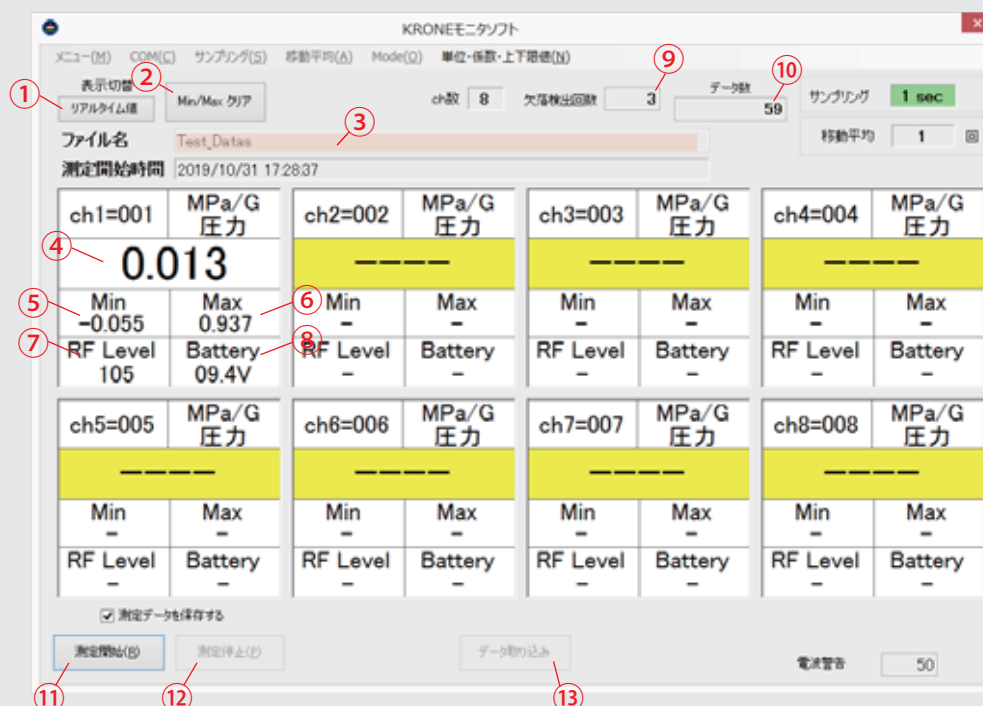


- ① リアルタイム値 / 移動平均 … 測定データの実測値、又は移動平均値で表示をする切替えボタンです。
- ② Min/Max クリア … 表示されている全てのチャンネルの最小測定値、最大測定値をクリアします。
- ③ ファイル名 … 保存する CSV ファイルの名前を変更する場合や、保存先をマイドキュメント以外に指定する場合は、測定を開始する前にファイル名のエリアをクリックをすると「名前を付けて保存」が表示されます。
- ④ 測定データ … 測定値又は移動平均値が表示されます。
- ⑤ 測定データの最小値
- ⑥ 測定データの最大値
- ⑦ 無線通信レベル … (100 以上=優良、100 ~ 50=良好、50 以下=不足=データ欠落の可能性有り)
- ⑧ 電池電圧残量
- ⑨ 欠落検出回数 … サンプルング周期毎のタイミングにて、受信できなかったデータの回数です。
- ⑩ データ数 … 測定開始後のデータ受信回数です。
- ⑪ 測定開始 … 測定データを開始します。
- ⑫ 測定停止 … 測定データを停止します。
- ⑬ 測定データを保存する…チェックを入れると、測定データのモニタリングだけでなく、CSV データを自動生成します。
- ⑭ データ取り込み…メインメニュー「Mode」で「手動サンプルング」を選択した場合のみ有効になります。

5. CSVファイルの説明

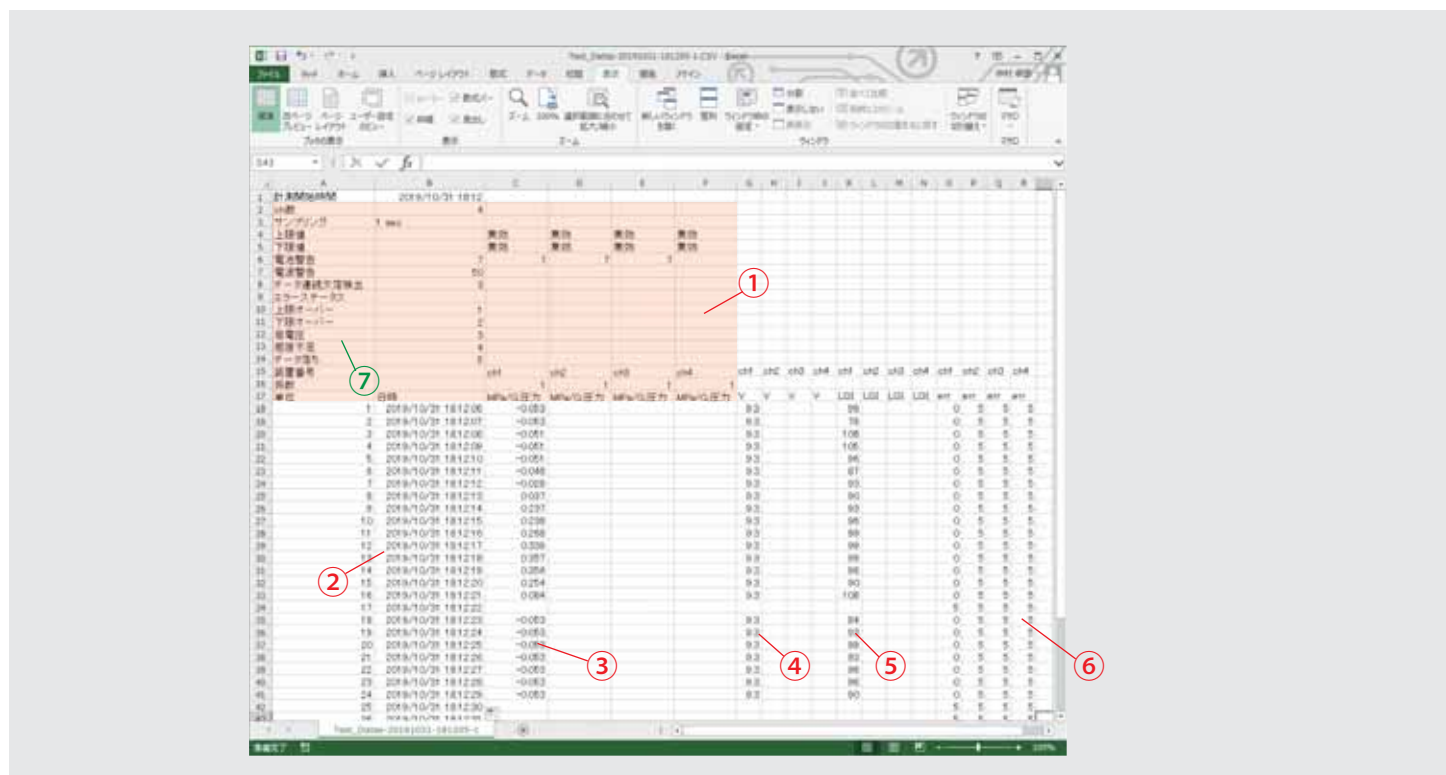

- ① メインメニューで設定した内容が記録されます。
- ② データが作成されたタイミングのタイムスタンプです。秒表示はセルの書式設定から設定することが可能です。。
 上記例ではサンプリング 1 秒毎に 1 行増え、32000 行（デフォルト）を超えると次の CSV ファイルが自動生成されます。
- ③ ch 毎の圧力データが記録されます。空欄はデータ欠落を表しています。
- ④ バッテリーの残量（電源電圧）が記録されます。
- ⑤ 受信感度が記録されます。
- ⑥ エラーステータスが記録されます。エラーステータスの番号については設定メニューから設定ができます。デフォルト設定では右記の通りです。（1: 上限オーバー 2: 下限オーバー 3: 電池低下 4: 感度不足 5: データ無し）
- ⑦ ヘッダー情報です。設定画面から「縮小ヘッダを有効」にするを選択すると、CSV ファイルとは別にヘッダー情報ファイルを生成することが可能です。

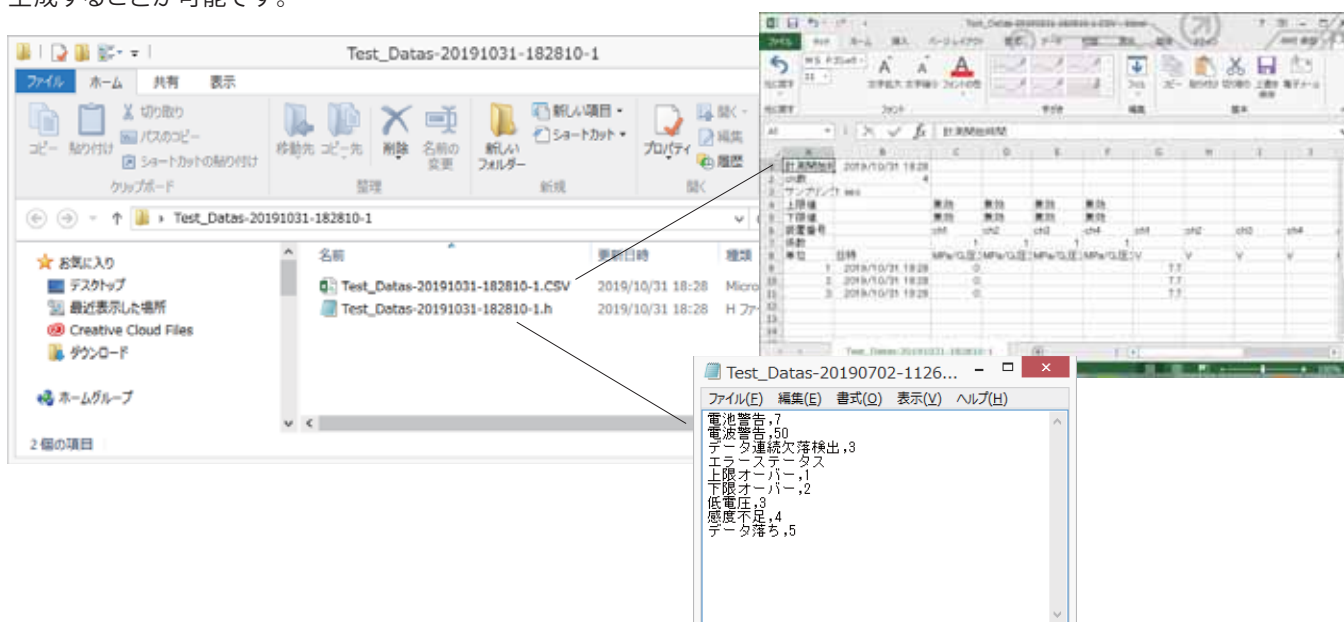

 **ご注意** | 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。



株式会社 **クローネ**

- 本 社：〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号
TEL: (03) 3695-5431 / FAX: (03) 3695-5698
- 大阪支店：〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 (南森町八千代ビル7F)
TEL: (06) 6361-4831 / FAX: (06) 6361-9360

KRONE CORPORATION | 私達は機能・品質・デザインを追求します。

OM40154-0014-64