



トクマルメッシュご使用上の注意		事故・危険
<ul style="list-style-type: none"> <li>使用前に、製品とグラインダの仕様が適合するか確認してください。また、ご使用になるグラインダの取扱説明書もよくお読みください。</li> <li>湿式作業には使用しないでください。</li> <li>製品の孔径がグラインダに適合しないときは、無理に押し込んだり、孔径の改修をしないでください。</li> <li>製品に表示されている最高使用回転数を超えて使用しないでください。</li> <li>保護カバーを取付けて使用してください。製品が保護カバーに接触しないか確認してください。</li> <li>製品にカケ、ヒビ、フレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。</li> <li>防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。</li> <li>試運転は作業開始前には1分間以上、交換時には3分間以上行ってください。その際、異常音や異常振動が発生した場合は使用を中止してください。製品の取替えや試運転は、特別教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。</li> <li>作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。</li> <li>加工物は確実に固定してください。</li> <li>製品の回転方向には立たないでください。</li> <li>回転中の製品には触れないでください。</li> <li>使用直後の製品や加工物は高温になりますので触れないでください。</li> <li>製品を加工物に軽く当てるようにしてご使用ください。</li> <li>製品を落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。</li> <li>直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。</li> <li>変形摩耗が生じたら外周部のツルーアイント(形直し)を行ってください。</li> </ul>		破壊、けが 破壊、けが 破壊、けが 破壊、けが 破壊、けが 破壊、けが 失明、じん肺、 聴力障害、けが 破壊、けが けが、引火爆発 破壊、けが けが、やけど けが けが、やけど 破壊、けが 破壊、けが 破壊、けが

## トクマルメッシュ使用説明

### 取り付け方法

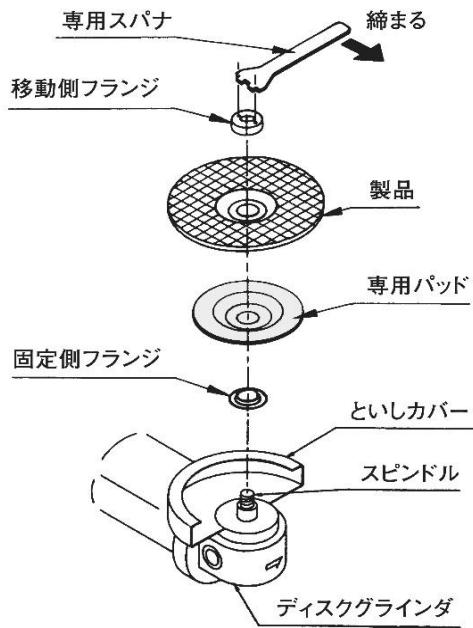

### 適正使用角度(15° ~30° )

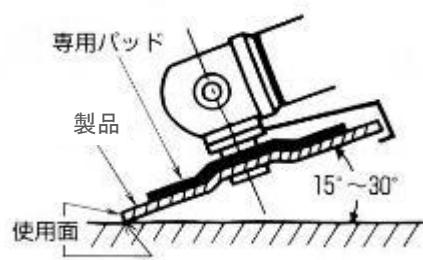

ベタ使い(研削角度15°以下)をすると  
変形摩耗したり、製品の破損の恐れが  
ありますのでおやめください。

### 変形摩耗が生じたら

図のように外周部のツルーアイング(形直し)  
をしてください。

