
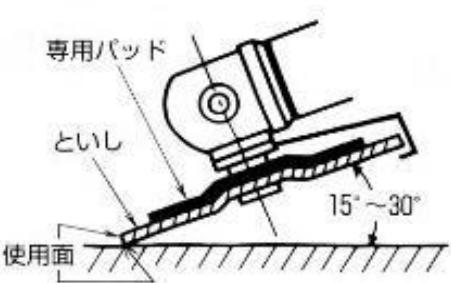


トクマルタッチご使用上の注意		事故・危険
<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。また、ご使用になるグラインダの取扱説明書もよくお読みください。 ・ 湿式作業には使用しないでください。 ・ といしの孔径がグラインダに適合しないときは、無理に押し込んだり、孔径の改修をしないでください。 ・ といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。 ・ グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。 ・ といし、ならびに取付部のブッシュにカケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。 ・ 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。 ・ 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。その際、異常音や異常振動が発生した場合は使用を中止してください。といしの取替えや試運転は、特別教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。 ・ 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。 ・ 加工物は確実に固定してください。 ・ といしの回転方向には立たないでください。 ・ 回転中のといしには触れないでください。 ・ 使用直後のといしや加工物は高温になりますので触れないでください。 ・ 使用角度は 15° ~30° を厳守してください。 ・ といしの使用面以外は絶対に使用しないでください。 ・ 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。 ・ といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。 ・ 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。 ・ 変形摩耗が生じたら外周部のツルーアイング(形直し)を行ってください。 ・ 専用パッドを必ず使用してください。 		<p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>失明、じん肺、聴力障害、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>けが、引火爆発</p> <p>破壊、けが</p> <p>けが、やけど</p> <p>けが</p> <p>けが、やけど</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p> <p>破壊、けが</p>

トクマルタッチ使用説明

砥石の取り付け方法

適正使用角度(15° ~30°)

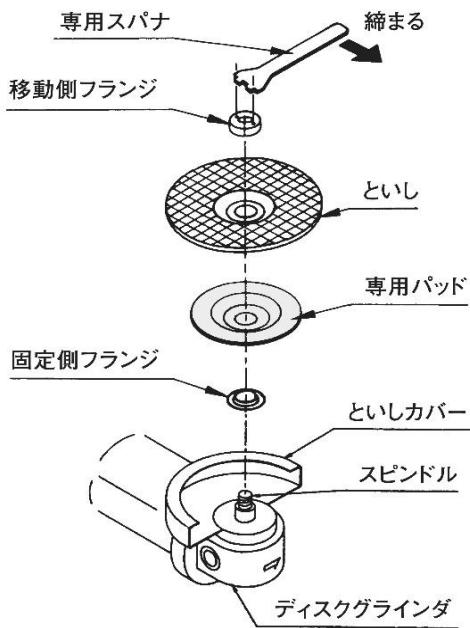

ベタ使い(研削角度15°以下)をすると
変形摩耗したり、といしの破損の恐れが
ありますのでおやめください。

変形摩耗が生じたら

図のように外周部のツルーイング(形直し)
をしてください。

