

Instructions for use (IM02258-20J1)
Bead-shaped Activated Carbon Tube
取扱説明書
活性炭チューブ

安全にお使いいただくために


使用前に、本書及びガス採取装置等の取扱説明書をお読みください。

△注意	けがの防止のために ・活性炭チューブの両端を折り取るとき、目から遠ざけてください。 ・検知管の切り口、かけらに素手で触れないでください。
△注記	性能維持、信頼性確保のために ・ガス採取装置を使って測定してください。 ・活性炭チューブの保管条件及び有効期限は箱に表示されています。

適用範囲

空気中の有機溶剤蒸気の測定に使用してください。

仕様 (性能向上のために仕様や外観などは変更することがあります。)

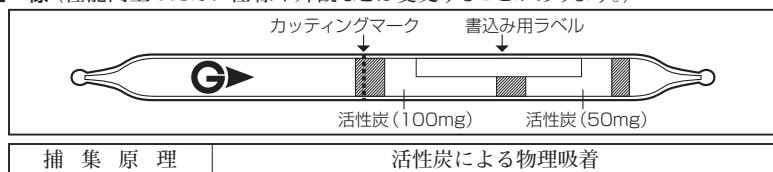

捕集原理

活性炭による物理吸着

対象物質・通気速度・捕集時間により破かが生じます。破かの確認を必ず行ってください。

測定手順 (ガス採取装置の取扱説明書等を参照してください。)

- ① サンプリング直前にオプションのチップホルダ等で活性炭チューブの両端を折り取る。
- ② 活性炭チューブの矢印(G▶)をガス採取装置側に向け、ガス採取装置に取り付ける。
- ③ ガス採取装置のスイッチを“ON”にしサンプリングを始める。サンプリング中は活性炭チューブを垂直にしておく。
- ④ 所定の通気速度、捕集時間でサンプリング後、直ちに活性炭チューブの両端にキャップを奥まで取り付け、分析を行うまでの間は冷暗所(0~25°C)または冷蔵庫(0~10°C)に保存する。

分析手順

- ① 活性炭チューブのカッティングマークの部分を慎重に折り、グラスウールを取り除く。前層の活性炭と後層の活性炭をそれぞれミニバイアルまたは共栓試験管に入れ、栓をする。
- ② 一定量の脱着溶媒をそれぞれの活性炭に加え、栓をした後、手で軽く振とうする。時々軽く振とうしながら、1時間以上放置し抽出する。
- ③ 抽出終了後、マイクロシリンジで採取した試料液1μLをガスクロマトグラフに注入し、ピーク面積を測定する。
- ④ ピーク面積と検量線の関係から求めた最終試料液中の測定対象有機溶剤濃度を右式に代入し環境空气中濃度(ppm)を算出する。ただし、後層の活性炭のピーク面積が前層の活性炭の10%以上になった場合、捕集率が低下している可能性があり正しい測定値は得られない。

ppm単位

$$C_{(\text{ppm})} = c \times q \times \frac{22.4}{M} \times \frac{(273+t)}{273} \times \frac{1}{Q} \times \frac{1}{\epsilon}$$

C_(ppm) : 環境空气中濃度(ppm)

c : 最終試料液中の測定対象有機溶剤濃度(μg/mL)

q : 脱着溶媒量(mL)

M : 分子量

t : 気温(°C)

Q : 吸引試料空気量(L)

ε : 脱着率

μg/m³単位

$$C_{(\mu\text{g}/\text{m}^3)} = c \times q \times \frac{1000}{Q} \times \frac{1}{\epsilon}$$

C_(μg/m³) : 環境空气中濃度(μg/m³)

c : 最終試料液中の測定対象有機溶剤濃度(μg/mL)

q : 脱着溶媒量(mL)

Q : 吸引試料空気量(L)

ε : 脱着率

検量線の作成例

- ① 標準試料を脱着溶媒に溶かし、メスフラスコで100mLとする。

例：トルエン標準原液

トルエン(比重0.867)1mLを脱着溶媒に溶かし、メスフラスコで100mLにする。

0.867g/100mL=8670μg/mL

これを更に10・30・60・100倍希釈してそれぞれ867・289・144.5・86.7μg/mLとして標準系列とする。

- ② それぞれの標準液を1.0μLガスクロマトグラフに注入し、ピーク面積を求める。この操作を繰り返して平均値を取り、1.0μL中に含まれる標準試料の絶対量を示す検量線を作成する。(最低濃度の標準液を5回繰り返し分析し、その標準偏差σに対して検出限界を3σ、定量限界は10σとする。)

脱着率の測定

活性炭の脱着溶媒を選定する場合は脱着率の試験を行う。尚、脱着率は下記の方法のいずれかにより求める。

①相平衡法：脱着溶媒に一定量の試料を添加したものをバイアルに入れた活性炭に加え、密栓して1時間以上放置後の溶液濃度の減衰率を測定する方法。検量線作成時に使用した標準を併用しても良い。

②直接添加法：既知量の試料を直接捕集管に添加し、密栓して4°C、12時間保存後、脱着させて添加量と回収量の割合を測定する方法。

*脱着率は使用する装置または分析操作で変動があるので各分析者で求めてください。

本製品の脱着率は二硫化炭素のみで安定しておおむね90%以上であることが確認されています。特にケトン類・セロソルブ類の脱着においては従来のヤシガラ炭で必要とされた混合溶媒の調製が必要な物質が増え、一括分析の幅が広がります。参考として二硫化炭素の脱着率の例を示します。

脱着率の例（脱着溶媒：二硫化炭素1.0mL/100mg—活性炭）

物質名	脱着率(%)	変動係数(%)	物質名	脱着率(%)	変動係数(%)	
脂肪族炭化水素	ノルマルヘキサン	98.6	0.4	1,1,2,2-テトラクロロエタン	92.5	1.1
	ノルマルヘプタン	104.9	0.9	ジクロロメタン	94.0	1.5
	n-デカン	107.2	1.3	クロロホルム	94.3	3.8
	ノナン	105.0	1.1	四塩化炭素	94.3	3.3
	ウンデカン	107.0	0.9	1,2-ジクロロエチレン	95.4	3.0
	ヘキサデカン	85.6	2.1	1-ブロモプロパン	89.3	1.2
	ペンタデカン	100.8	1.4	1,2-ジクロロエタン	90.3	0.8
	テトラデカン	100.2	1.8	1,2-ジクロロプロパン	106.7	2.6
	2,4-ジメチルペンタン	108.5	1.2	クロロジプロモエタン	102.4	1.9
	ベンゼン	99.2	0.3	トリクロロエチレン	93.1	2.9
芳香族炭化水素	トルエン	95.9	1.9	1,1,1-トリクロロエタン	94.1	2.4
	m,p-キシレン	98.2	0.3	テトラクロロエチレン	93.8	2.3
	o-キシレン	99.1	0.8	クロロベンゼン	93.2	2.3
	エチルベンゼン	103.6	2.1	オルトジクロロベンゼン	95.0	2.8
	1,3,5-トリメチルベンゼン	104.8	1.9	p-ジクロロベンゼン	91.6	2.2
アルコール	1,2,4-トリメチルベンゼン	99.4	2.1	酢酸メチル*	94.0	2.9
	1,2,3-トリメチルベンゼン	95.6	2.2	酢酸エチル	98.1	0.5
	1,2,4,5-テトラメチルベンゼン	97.0	2.6	酢酸プロピル	92.5	0.8
	アセトン	97.0	1.6	酢酸イソプロピル	93.9	0.1
ケトン	メチルエチルケトン	92.0	0.6	酢酸ブチル	93.7	3.6
	メチルノルマルブチルケトン*	93.7	3.5	酢酸イソブチル	96.2	3.4
	メチルイソブチルケトン*	98.8	0.7	酢酸イソベンチル	95.4	1.4
	イソブロピルアルコール*	96.5	1.7	1,4-ジオキサン	95.1	1.1
	1-ブタノール*	89.1	1.5	2-ピネン	104.7	1.8
セロソルブ	イソペンチルアルコール	96.1	1.4	リモネン	103.5	2.1
	エチレングリコールモノメチルエーテル*	76.3	5.2	1-ノナール	91.4	1.6
	エチレングリコールモノエチルエーテル*	94.8	1.8	シクロヘキサン*	97.7	1.3
	エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル*	93.4	1.4	テトラヒドロフラン*	94.4	1.2
	エチレングリコールモノエチルエーテル*	92.8	1.8	スチレン	70.6	3.4
混合脱着溶媒	クレゾール*1	91.0	1.5	シクロヘキサン	102.9	2.4
	ベンゼントリフルオロオライド*2	108.9	2.9	1,2-酸化ブチレン	102.2	6.2
	エチレンクロロヒドリン*3	91.2	4.4	酸化プロピレン	102.3	5.6
	メタクリロニトリル*3	98.2	2.2			
	ジエチレングリコールジエチルエーテル*4	107.4	2.3			
	トリエチレングリコルジメチルエーテル*4	107.8	2.3			

*はこれまで混合溶媒の調製が必要だった物質


*1: エタノール(20%) - 二硫化炭素混合液

*2: メタノール(1%) - 二硫化炭素混合液

*3: 2-ブロバノール(10%) : 二硫化炭素混合液


*4: メタノール(5%) : ジクロロメタン混合液

258-20 圧力損失の一例

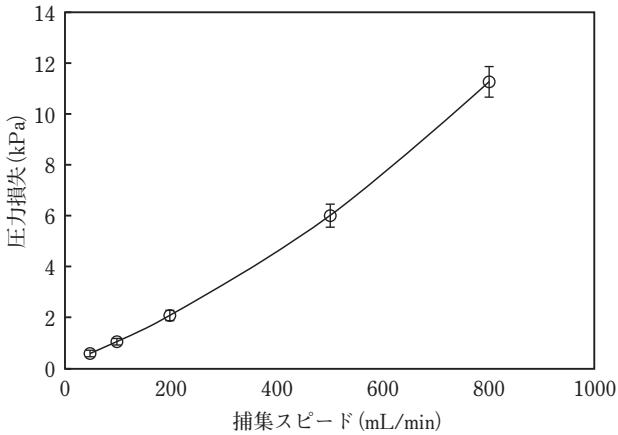

自動ガス採取装置の設定捕集スピードに対する圧力損失が定流量使用範囲を超えた場合、設定流量で吸引できなくなります。

オプション チップホルダ

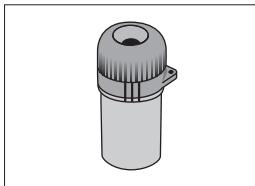

廃棄

この活性炭チューブには有害物質を含んでいません。一般廃棄物、もしくは産業廃棄物の“ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず”として廃棄が可能です。

保証とアフターサービス

- 万一、品質に不都合な点がありましたら、弊社にお問い合わせください。
- ガス測定、品質に関する質問をお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：株式会社 ガステック 営業本部

〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中八丁目8番6号

TEL: 0467(79)3911 FAX: 0467(79)3979

ホームページアドレス : <http://www.gastec.co.jp/>